

住家被害認定
調査票
風害
非木造

調査票番号
201002251327

調査日 平成 22年 2月 25日


1 調査時 11:00 ~ 12:00

調査員 ぼうさい たらう / ふっこう はなこ

所在地 ×××××××××××× 30×号室

世帯主 ××× ×××

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

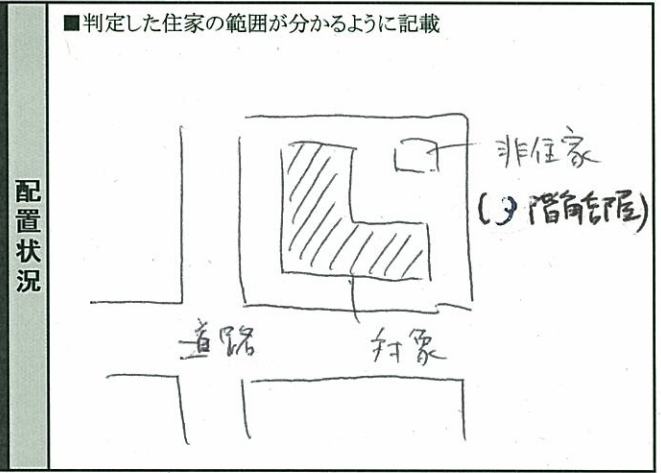

4 外観 住家全部が倒壊 住家の一部の階が全部倒壊

該当 判定へ (全壊)

5 傾斜

	①	②	③	④	平均値
	0.1	0.1	0.1	0	0.1

4cm以上
2cm以上4cm未満
又は外観に外力による損傷あり

8 面積・本数率

面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	※38%以上で全壊
柱(又は耐力壁)	I 1	1	2	3	4	5	/
II 1	3	5	8	10	13		
III 3	5	10	15	20	25		
IV 4	8	15	23	30	38		
V 5	10	20	30	40	50		

10 面積率

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	/
外部仕上・雑壁・屋根	I 0	0	0	1	1	1	
II 0	1	1	2	2	3		
III 1	1	2	3	4	5		
IV 1	2	3	5	6	8		
V 1	2	4	6	8	10		

12 枚数率

枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	/
建具	I 0	0	0	0	0	1	
II 0	0	1	1	1	1		
III 0	1	1	2	2	3		
IV 0	1	2	2	3	4		
V 1	1	2	3	4	5		

6 外部仕上等の損傷 外部仕上り等に脱落・破損等の損傷が生じ、住家内への浸水の恐れがある。 該当なし 判定へ (半壊に至らない)

7 構造の確認

鉄骨造の場合
柱(本数で判定)
柱が見えない場合
耐力壁(ブレース数で判定)
耐力壁が見えない場合
外部仕上げ(面積で判定)

鉄筋コンクリートの場合
ラーメン構造の場合
柱(本数で判定)
壁式構造の場合
耐力壁(面積で判定)

9 面積率

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
無被害	0	0	0	0	0	0	/
床・梁	I 0	0	0	1	1	1	
II 0	1	1	2	2	3		
III 1	1	2	3	4	5		
IV 1	2	3	5	6	8		
V 1	2	4	6	8	10		

梁計 ※8%以上で全壊

11 面積率

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	/
内部仕上・天井	I 0	0	0	1	1	1	
II 0	1	1	2	2	3		
III 1	1	2	3	4	5		
IV 1	2	3	5	6	8		
V 1	2	4	6	8	10		

13 設備 損傷の状況 損害割合 計

設備等(住家外)	損傷の状況	損害割合	計
高架水槽・受水槽	飛来物の衝撃	1	/
外部階段			
その他			

14 設備 損傷の状況 損害割合 計

設備等(住家内)	損傷の状況	損害割合	計
浴室	1% 配管のスレ等 2% バスタブの割れ等 3% 再使用が不可能	0	0
台所	1% 配管のスレ等 2% 再使用は可能だが大きく破損 3% 再使用が不可能	0	
その他	4%		

【損害割合算出表】

	5傾斜	8柱(又は耐力壁)	9床・梁 ※大きい方	10外部仕上・雑壁・屋根	11内部仕上・天井	12建具	13設備等(住家外)	14設備等(住家内)	計
傾斜無		1	1	1	1	1	1	0	あ 6
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	6	<input checked="" type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊