

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次A(外力による一定以上の損傷あり)		調査票番号 201806200211	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	平成 30年 6月 20日		
1 調査時	16:40 ~ 17:00		
調査員	ぼうさい たろう / あつこう はな子		
所在地	××××× △番地-○		
世帯主	××× ×××		

2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	いずれかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ(全壊) 該当しない → 本調査票以外の適切な調査票を利用 「5」～「7」すべてに該当
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	
5 構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造・プレハブである	
6 階高	<input checked="" type="checkbox"/> 住家が戸建ての1~2階建てである	
7 外力	<input checked="" type="checkbox"/> 住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50~100%(程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷がある	

8 浸水深				
	住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	床上1m以上 1.8m未満の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	<input type="checkbox"/>
	床上1m未満の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 20%以上	半壊	<input type="checkbox"/>
	床下浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 20%未満	半壊に至らない	<input type="checkbox"/>

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	50%以上	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その1		調査票番号 201806201211	サンプル調査	
調査日	平成 30年 6 月 20日	2 住家	<input checked="" type="checkbox"/>	区域内のすべてが住家である (居住のために使用されている)
調査時	14:50 ~ 15:50	3 構造	<input checked="" type="checkbox"/>	区域内のすべての住家が木造・プレハブである
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はな子	4 階高	<input checked="" type="checkbox"/>	区域内のすべての住家が戸建ての1~2階建てである
所在地	××××× △番地~○番地	5 外力	<input checked="" type="checkbox"/>	区域内のすべての住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50~100%(程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷がある
世帯主	別紙参照			

該当しない項目がある

サンプル調査を行うには不适当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。

「2」~「5」すべてに該当

6 区域図



判定	区域内のすべての住家について	50%以上
		<input checked="" type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その2	調査票 番号 201806201211	サンプル調査		
		(Blank space for additional information)		

7 サンプル調査結果

A 	住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>
B 	住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>
C 	住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>
D 	住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2次A-1		調査票番号 201806200213	<input type="checkbox"/> 戸建て1~2階建てで外力による一定以上の損傷が発生している場合 <input checked="" type="checkbox"/> 戸建ての1~2階建てでない場合 <input checked="" type="checkbox"/> 判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日 平成 30年 6月 20日		3 配置状況 	
1	調査時	16:40 ~ 17:00	
	調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はな子	
	所在地	××××× △番地—〇	
	世帯主	××× ×××	
2	住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	

4	外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いづれかに該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全域)																										
5	傾斜	測定箇所 ① ② ③ ④ 平均値 水平距離 (cm) 0.2 0.1 0.1 0.2 0.15	6cm以上 (下げ振り)	<input type="checkbox"/> 判定へ (全域)																										
6	躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である	損傷率 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全域)																										
7	基礎	<table border="1"> <tr> <th>外力等</th> <th>損傷率</th> <th>0%</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~74%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>外力等</td> <td>損傷割合</td> <td>0</td> <td>①</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td>損傷割合</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="3">1 (床下に汚泥が堆積している。)</td> <td></td> </tr> </table>	外力等	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計	外力等	損傷割合	0	①	2	4	6	7	2	汚泥	損傷割合	0		1 (床下に汚泥が堆積している。)				「8」以降へ	
外力等	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計																						
外力等	損傷割合	0	①	2	4	6	7	2																						
汚泥	損傷割合	0		1 (床下に汚泥が堆積している。)																										

【損害割合算出表】

(注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (□傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した損害割合 あ>い→d あ≦い→g	
		主要階	その他階		主要階	その他階			
		B**	C**	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)		
10	外壁	10	0.7	0	1	0.875	0	1	
11	内壁	10	7	0	7	8.75	0	9	
12	床 (階段含)	10	3.5	0	4	4.375	0	4	
7	基礎	10	「7.基礎」の損害割合		2				
13	柱(又は耐力壁)	15	1.4	0	1	1.75	0	2	
14	屋根	15	0	0	0	0	0	0	
15	天井	5	0	0	0	0	0	0	
16	建具	15	1.4	0	1	1.75	0	2	
17	設備	10	4	0	4	5	0	5	
		計	あ		20	い		25	う

※B及びCは、調査票「その2」のB及びCの値とする。

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	25	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input checked="" type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定
調査票

水害
木造・プレハブ
第2次A-2


調査票
番号

201806200213

主要階・その他階

(/)階平面図・屋根伏図

8

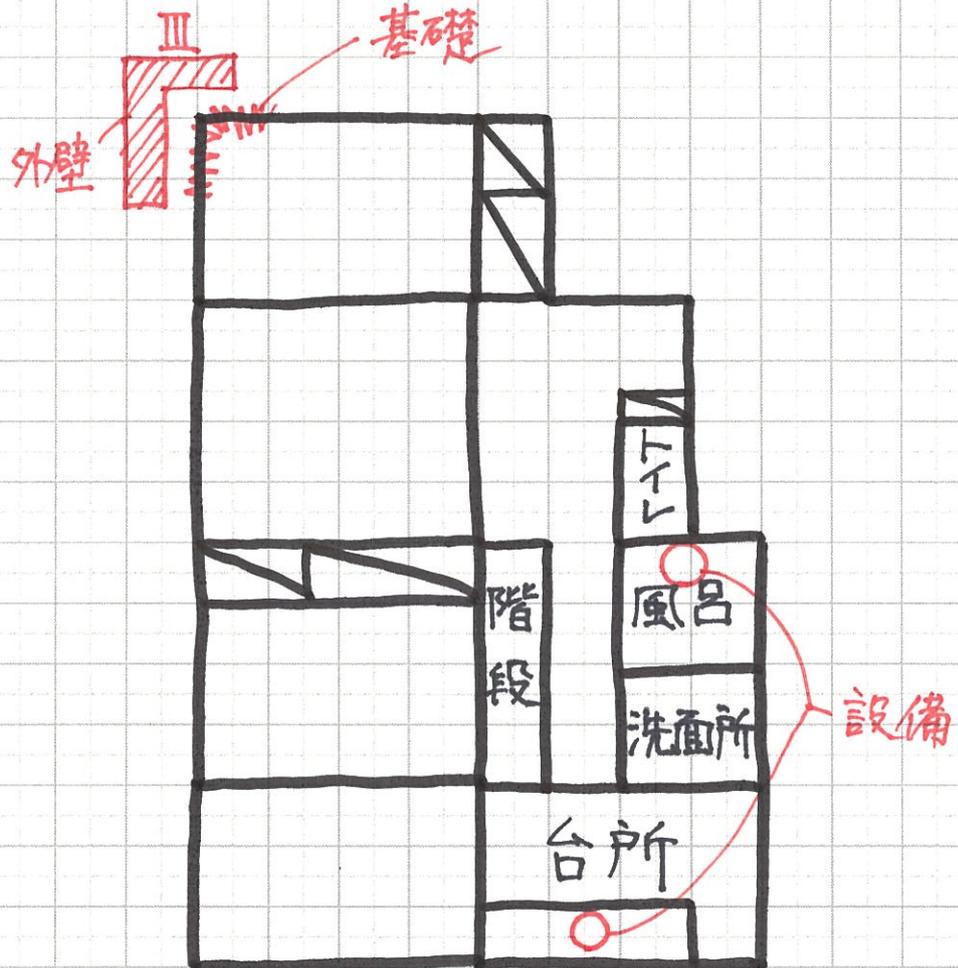

- ※ 内壁は程度V 100%
- ※ 床は程度III 100%
- ※ 耐衝撃は程度I 100%
- ※ 建具は "

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次B(外力による一定以上の損傷なし)		調査票番号 201806200211	3 配置状況	
調査日	平成 30年 6月 20日			
調査時	11:30 ~ 12:00			
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はな子			
所在地	××××× △番地一〇			
世帯主	××× ×××			

2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いずれかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
5 構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造・プレハブである	該当しない → <input type="checkbox"/> 本調査票以外の適切な調査票を利用 「5」~「7」すべてに該当
6 階高	<input checked="" type="checkbox"/> 住家が戸建ての1~2階建てである	
7 外力	<input checked="" type="checkbox"/> 津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、損傷程度が50~100%(程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷が「外壁」に1箇所も発生していない又は「建具(サッシ・ガラス・ドア)」に1箇所も発生していない	

8 浸水深	<input type="checkbox"/> 浸水深が床上30cmまで達していない	損害割合 20%未満 → <input type="checkbox"/> 判定へ(半壊に至らない)
	↓ 該当しない 第2次調査を実施	

判定	損害割合	20%未満	判定に至らない
	<input checked="" type="checkbox"/> 判定に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input checked="" type="checkbox"/> 判定に至らない (第2次調査を実施)

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2次B-1		調査票番号 201806200213	■戸建て1~2階建てで外力による一定以上の損傷が発生していない場合 ■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	平成 30年 6月 20日		3 配置状況
1 調査時	10:45 ~ 11:30		
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はな子		
所在地	××××× △番地-〇		
世帯主	××× ×××		
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いづれかに該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
5 傾斜	測定箇所 (1) (2) (3) (4) 平均値 水平距離 (cm) 0.1 0.1 0 0 0.1	6cm以上 (下げ振り)	
6 浸水深	床上 床下	床下	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
7 躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である		
8 基礎	外力等 0% ~10% ~20% ~40% ~60% ~74% 計 汚泥 0 1 (床下に汚泥が堆積している。) 1	「9」以降へ	

(注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。
 h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (□傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した損害割合 あ>い→d あ≦い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
11 外壁	10	0	0	0	0	0	0	
12 内壁	10	6	0	6	7.5	0	8	
13 床 (階段含)	10	4.8	0	5	6	0	6	
8 基礎	10	「8.基礎」の損害割合			1			
14 柱(又は耐力壁)	15	1.2	0	1 (11%以上で全壊)	1.5	0	2	
15 屋根	15	0	0	0	0	0	0	
16 天井	5	0	0	0	0	0	0	
17 建具	15	1.2	0	1	1.5	0	2	
18 設備	10	4	0	4	5	0	5	
計				あ 18			い 23	う 15%

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	23	□ 半壊に至らない	✓ 半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

住家被害認定
調査票

水害
木造・プレハブ
第2次B-2


調査票
番号

201806200213

主要階・その他階

(|)階平面図・屋根伏図

8

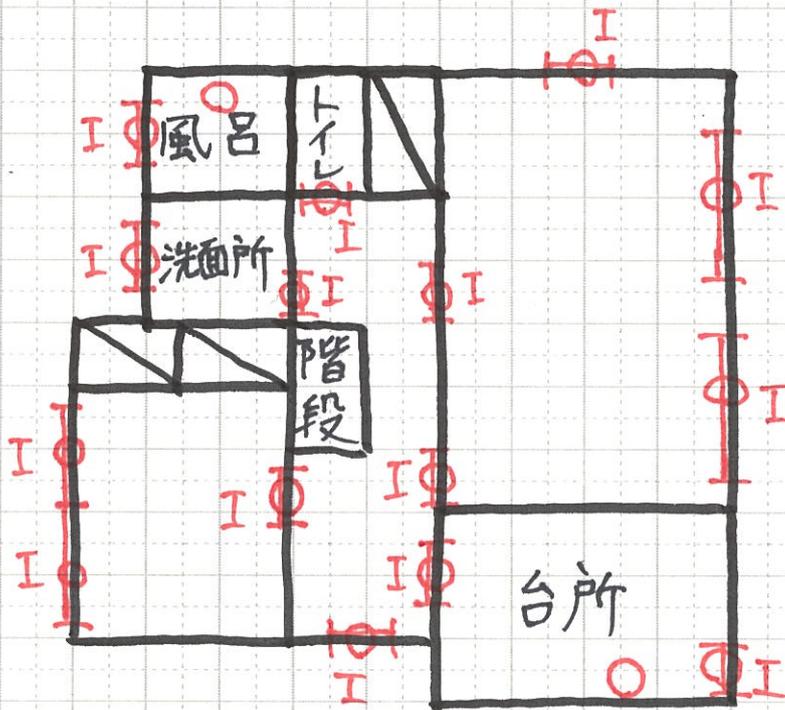

※床は 程度IV 100%
※内壁は程度V 100%
※耐力壁は程度I 100%

建具 |⊗|

設備 ○

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第2次B-3	調査票 番 号	201806200213

10	面積率	床	(1) 0.6	(2) 0.4	計	1.0
		屋根	(3) 0.3	(4) 0.7		1.0

		主要階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
11	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0
12	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	10
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	6
13	床(階敷含) 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	8
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	4.8
14	柱(又は耐力壁) 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	1.2
15	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(3)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0
16	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(1)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	0
17	建具 15%	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	1.2		

		その他階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
11	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0
12	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0
13	床(階敷含) 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0
14	柱(又は耐力壁) 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0
15	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0
16	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	0
17	建具 15%	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0		

		階	損傷の状況	主要階/その他階	損傷の状況	%	計
18	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階 1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 その他階 3%. 再使用が不可能	主要階 その他	左記以外の水回り、 ベランダ等	4%以内	B 4
		台所 (3%以内)	主要階 1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 その他階 3%. 再使用が不可能				C 0